

Variable Length at Corners

متغیر خواهد بود، در غیر این صورت، طول بخیه در تمامی طول مسیر یکنواخت خواهد بود.

☒ Variable Length at Corners




☐ Variable Length at Corners




Variable Run Length

می شود تا کیفیت دوخت پایین نیاید.

☐ Variable Run Length

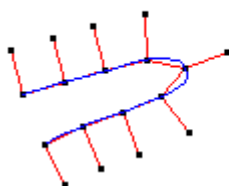

☒ Variable Run Length

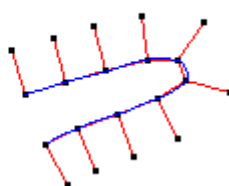

با Click بر روی این دکمه، مقادیری را که اشتباهات تغییر داده‌اید ولی Apply نکرده‌اید، به حالت

Reset

اولیه برگردانید.

با Click بر روی این دکمه، مقادیری را که تغییر داده‌اید، بر روی مسیر دوخت اعمال می‌شود.

Apply

با Click بر روی این دکمه، پنجره Properties بسته می‌شود.

Close

با Click بر روی این دکمه، مقادیری را که تغییر داده‌اید، بر روی مسیر دوخت اعمال شده و پنجره

OK

Properties بسته می‌شود.